

MOLINO DEL ARROYO TAMUJOSO

DENOMINACIÓN: Molino del Arroyo Tamujoso



OTRAS DENOMINACIONES

LOCALIZACIÓN

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir. Arroyo Tamujoso

Municipio: Adamuz

Polígono y Parcela Catastral: Polígono 10, Parcela 133.

Número de finca Registro de la Propiedad:

Dirección: En el Arroyo Tamujoso, 3 km. al suroeste de la localidad de Adamuz.

Coordenadas UTM del polígono del inmueble:

1. NO.	365961 / 4206968
2. NE.	365981 / 4206961
3. SE.	365978 / 4206953
4. SO.	365959 / 4206961


Altura s.n.m.a.: 152 m.

TITULARIDAD / PROPIETARIO

Rosario Salamanca Zumárraga


Plaza de Colón, 11 14001 Córdoba

PLANO DE SITUACIÓN

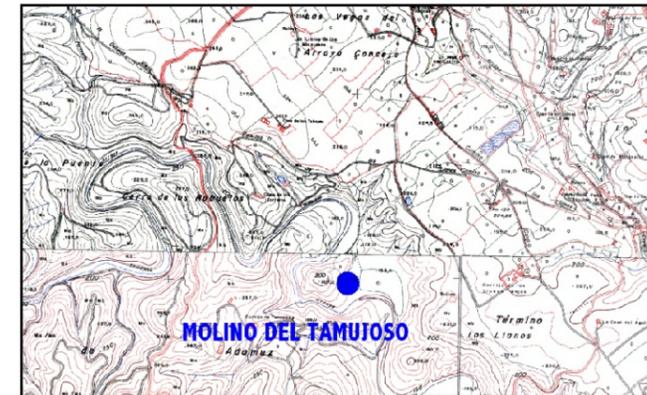


ACCESOS

El molino está situado a casi 3 kilómetros al sur-suroeste de la localidad de Adamuz, en la margen septentrional (izquierda) del Arroyo Tamujoso, que desemboca en el río Guadalquivir. Para acceder a él desde la población de Adamuz, se sale de la misma por la carretera de Villafranca y a unos 800 m. de la localidad se toma el carril que parte de la margen oriental de la carretera, siguiendo el antiguo camino del Carpio. Tras recorrer 1,2 km. por dicho camino, se toma la bifurcación que parte hacia el sur, la antigua Vereda del Carpio, por el que se continúa unos 500 m., hasta el punto donde dejamos el vehículo. Desde ahí seguimos en dirección sur, hacia el arroyo Tamujoso, donde tras recorrer unos 500 m. aparece el molino.

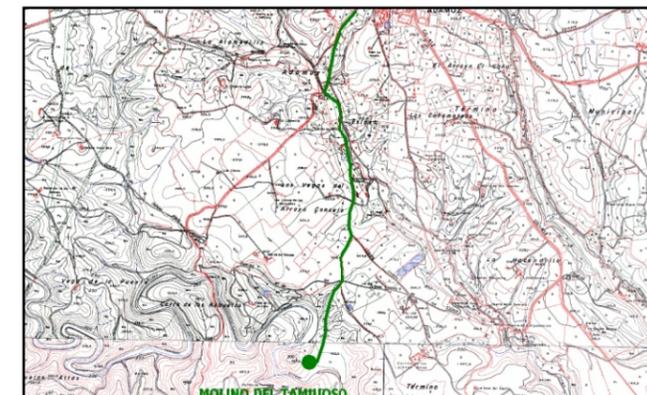

Otro posible acceso es desde la carretera de Pedro Abad a Adamuz, donde tomamos el carril que parte de la margen occidental del camino 500 m. antes de llegar al puente sobre el arroyo Argamasilla, hacia el cortijo de los Llanos Bajos; superado dicho cortijo, se continúa por la Vereda del Carpio unos 500 m., en sentido norte, y a continuación se gira hacia el Oeste, continuando 600 m. más en sentido Oeste por el camino de los Llanos hasta el punto donde dejamos el vehículo, bajando a continuación a pie hasta el cauce del Arroyo Tamujoso.

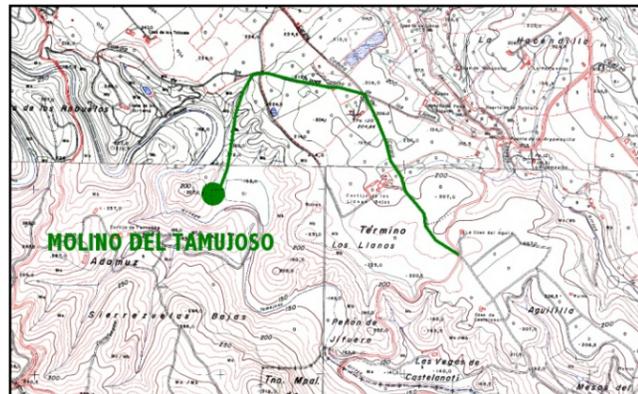


USO ACTUAL

En la actualidad el molino del Arroyo Tamujoso se encuentra abandonado, deshabitado y sin uso, enclavado en una finca particular y en un entorno de gran valor paisajístico.


ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL

Clasificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial Protección.
Protección urbanística:

PLANO CATASTRAL

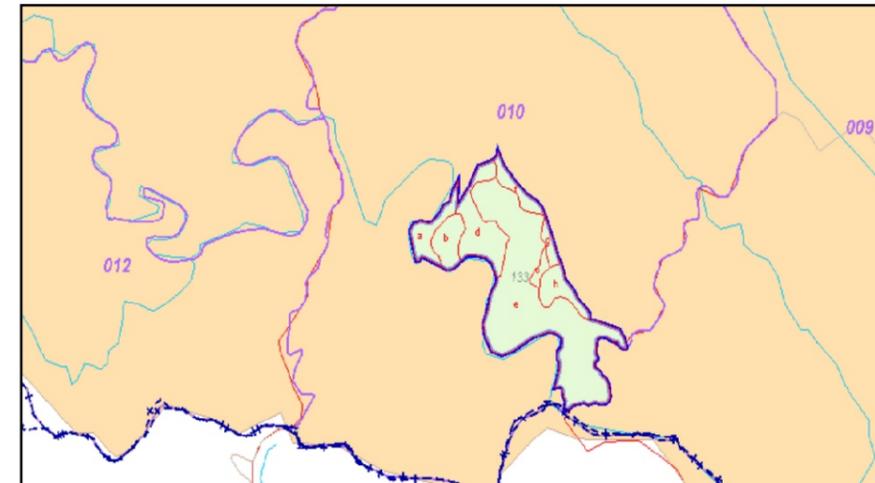

ORTOFOTO CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN

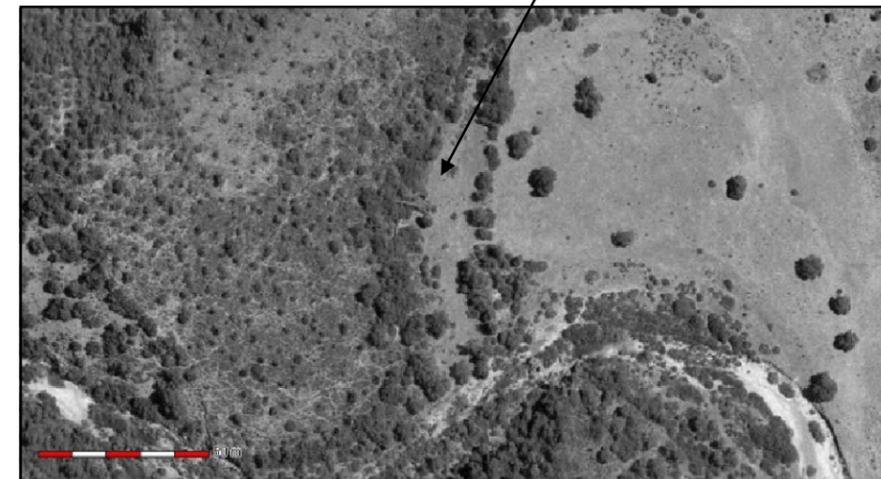

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino del Arroyo Tamujoso se sitúa en la margen septentrional (izquierda) del citado Arroyo, en término municipal de Adamuz, a unos 3 km. de la salida de la población por la carretera de Villafranca y unos 500 m. al sur de la antigua Vereda del Carpio. El entorno está cubierto por vegetación de bosque mediterráneo, abundando las encinas, jaras y monte bajo junto al arroyo, y por cultivos de olivos. El molino se ubica al pie de la pronunciada pendiente que forma la ladera oriental de un cerro de 207 m. de altitud, por cuyas laderas Oeste y Sur discurre el caz que conduce al molino las aguas del arroyo. Unos 300 por encima del emplazamiento del molino, siguiendo el trazado del caz que entra en el inmueble por su fachada meridional, se conservan restos de lo que debió de ser la presa de mampostería y entrada del caz, junto al que existe un aliviadero de unos 70 cm. de anchura ladrón que devuelve las aguas al arroyo (UTM: 365877 / 4206825) (Figs. 1 y 2).



Figura 1



Figura 2

Desde este ladrón aliviadero, y sin solución de continuidad, arranca un caz que tiene 300 m. de recorrido, realizando los primeros 100 m. de recorrido en dirección oeste-este, trazando a continuación una curva cerrada de casi 90° en dirección norte y discurriendo los últimos 150 m. en sentido sur-norte, hasta su llegada al molino. El caz está formado por un muro de mampostería, de unos 60-70 cm. de anchura, que lo separa del cauce del arroyo a lo largo de buena parte de su recorrido, y por una excavación en el terreno que lo delimitada por su parte interna, la que da a la parte más elevada del cerro; aunque no conserva gran altura en casi ningún tramo, en su extremo final, llegando al molino, tiene más de un metro de altura y está formado por un grueso muro de mampostería rematado por losas de piedra de sección cuadrangular colocadas de junto, formando una recia obra de construcción. Justo en este tramo que antecede al molino, unos 20 m. antes de llegar al inmueble, aparece un ladrón de unos 80 cm. de anchura y un metro de altura, que dispone de jambas de ladrillo y los habituales rebajes labrados en la piedra para el encaje del aguatocho (Figs. 3, 4, 5 y 6).



Figura 3




Figura 4



Figura 5



Figura 6

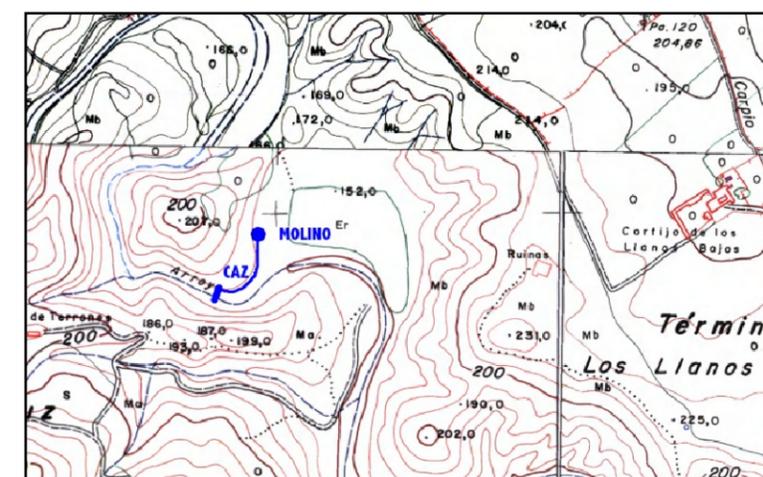

DESCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino del arroyo Tamujoso es un inmueble dotado de tres piedras de moler, que se mueven mediante el sistema de rampa, y que conserva bastante bien el sistema hidráulico que da movimiento a dichas piedras. En la actualidad está semiderruido, habiéndose perdido la cubierta de todo el edificio y buena parte de los muros. Sin embargo, el sistema hidráulico de entrada de agua está bien conservado.

Unos metros antes de alcanzar la fachada meridional del molino se abren las compuertas o entradas de agua a las rampas. El agua que llega procedente del caz se encuentra primero con un partidor, en forma semicircular, que reparte las aguas entre un acceso a las dos rampas situadas en la parte oriental y otro acceso a la rampa que se conserva en la zona occidental; se trata de un muro de mampostería de un metro de altura y casi 1,50 m. de grosor, que está apoyado sobre la roca natural, que aquí se utiliza como refuerzo del partidor (Fig. 7).



Figura 7

Al este de este partidor se sitúa un murete extendido en sentido este-oeste, de unos 3 m. de longitud, por cuya cara sur se abren dos vanos que dan paso a dos de las rampas con que cuenta el molino. Los vanos tienen 50 cm. de altura por 40 cm. de anchura, van cerrados en su parte superior mediante un grueso sillar a modo de dintel, conservan los habituales rebajes laterales para el encaje del aguatocho y están separados entre sí por un partidor de planta triangular integrado por varios sillares (Figs. 8 y 9). Por la cara norte del expresado muro hay un tramo abierto, de unos 3 m. de longitud, que separa el muro de los aguatochos de la fachada sur del molino y por el que se aprecia el primer tramo de las rampas, que cuentan con una pronunciada pendiente y una anchura en torno a los 40 cm. en su inicio, que va estrechándose conforme se acerca al molino (Figs. 10 y 11).



Figura 8



Figura 9



Figura 10



Figura 11

Al oeste del partidor se abre un espacio de planta semicircular, delimitado por un grueso muro de mampostería, en cuyo lado sur se encuentra la entrada a la tercera rampa, igual de pronunciada que las dos descritas anteriormente. También esta rampa es observable durante el primer tramo de su recorrido, al ir descubierta, y es posible que en su costa occidental se situase otra rampa hoy cegada (Figs. 12 y 13).

El inmueble presenta planta rectangular de 20 x 3 m. de longitud; la fachada mejor conservada es precisamente la meridional, por donde entran las rampas, probablemente porque al ser más resistente (para soportar el empuje del agua) ha sostenido mejor el paso del tiempo y el estado de abandono del edificio. De hecho, este muro de mampostería conserva tres metros de altura y la longitud citada.

La sala del molino tiene su acceso principal por la fachada norte (es decir, la opuesta a aquella donde se sitúa el sistema hidráulico descrito), a través de un vano provisto de jambas de ladrillo por el que se accede a la zona central de la nave interna; aunque todo el suelo está cubierto por la vegetación, todavía se observan los restos in situ de dos piedras de moler, de 1,30 m. de diámetro y rayado en estrías radiales



Figura 12



Figura 13

(Figs. 14, 15, 16 y 17). En la actualidad los cárcavos del molino están cubiertos por el terreno y no se aprecian en superficie.



Figura 14



Figura 15



Figura 16



Figura 17

DATOS HISTÓRICOS

El Interrogatorio del Catastro de Ensenada (1752) cita nueve molinos harineros en Adamuz, dos de ellos situados en el Arroyo Tamujoso, con uno de los cuales se debe identificar el conservado:

“Otro molino de la señora marquesa situado en el arroyo del Tamujoso con dos piedras, que solo muele en tiempo de avenidas del expresado río Guadalquivir y le produce de utilidad en cada año por razón de maquilas veinte fanegas de trigo.

“Otro sobre el antedicho arroyo que muele con dos piedras como el antecedente y es propio de Juan Torralba, caballero de Santiago y vecino de esta villa, que le da de utilidad otras 20 fanegas de trigo”.

En 1840 Ramírez de las Casas-Deza lo cita en su Corografía, afirmando que en Adamuz “los molinos harineros son cuatro, uno en el Guadalquivir y tres de dos piedras en las inmediaciones de la villa, que muelen únicamente en las estaciones de aguas, nominados Santa Cruz, que está al norte, Palpitos al poniente y Tamujoso al mediodía” (p. 30).

ESTADO DE CONSERVACIÓN

El inmueble está parcialmente derruido al haber desaparecido toda su cubierta, mientras que el sistema hidráulico se encuentra relleno y cubierto por los aportes sedimentarios del limo del arroyo. Sin embargo, los muros de cierre de la sala de molienda están bien conservados y las estructuras de entrada de agua en las rampas y final del caz también. Es de destacar, por encima de otras circunstancias, que el molino conserva buena parte del trazado del caz, delimitado por muros de mampostería, aunque no su cabecera, habiendo desaparecido la posible presa asociada

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS


1752, *Catastro de Ensenada*, Adamuz, Interrogatorio, Archivo Histórico Provincial de Córdoba, archivo 315, filmina 37, s.f.

Ramírez y las Casas-Deza, Luis M^a, *Corografía Histórico-Estadística de la Provincia y Obispado de Córdoba*, Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1986, vol. 1, Adamuz.


VALORACIÓN / OBSERVACIONES

LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO

Planta general del conjunto

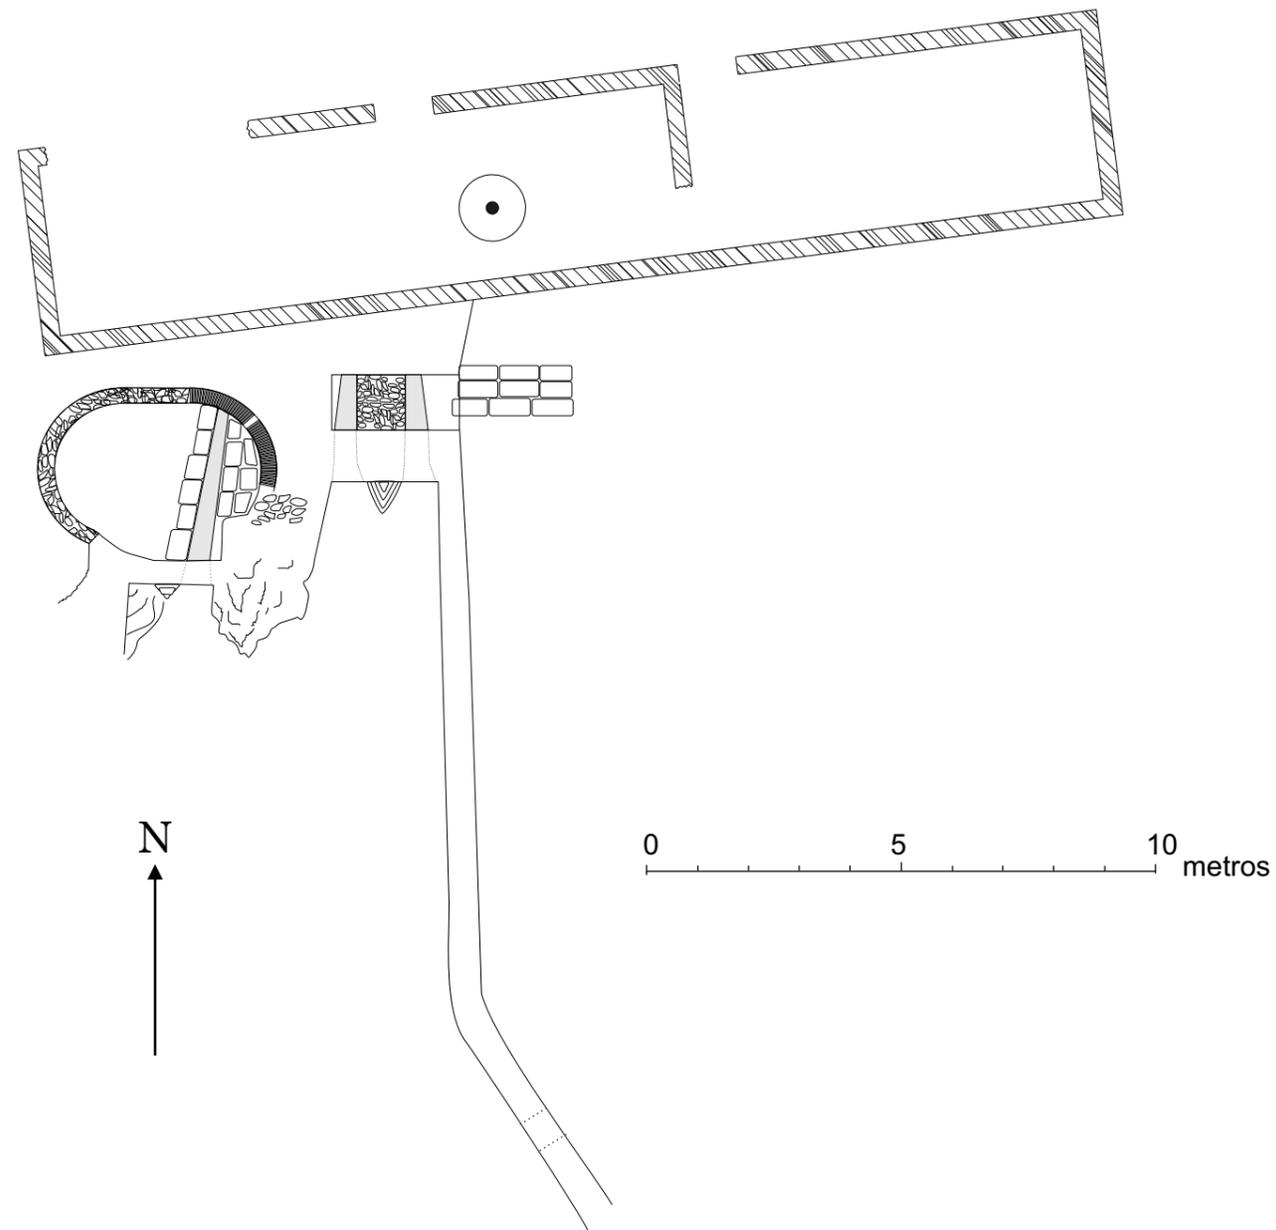

Alzado occidental

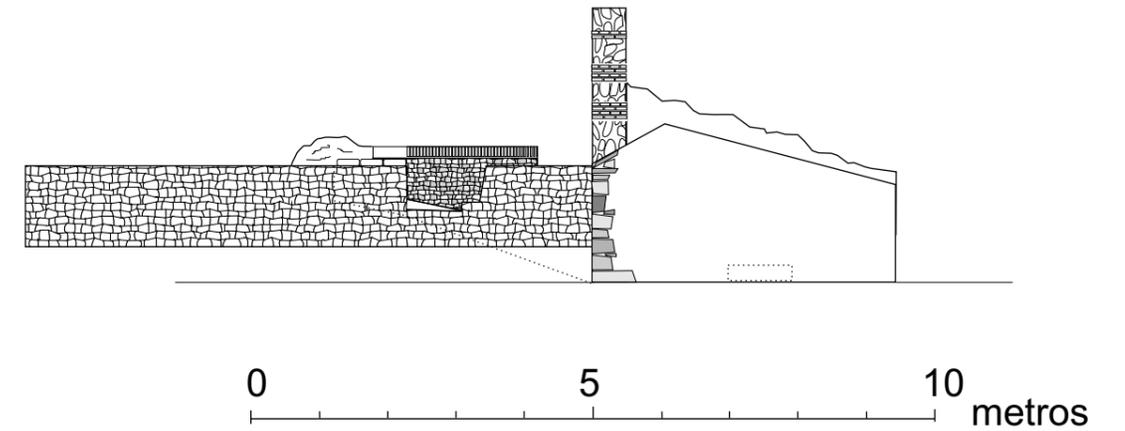

Alzado sur

